



Dies ist ein Auszug aus einem Fachbuch,
welches Sie hier erwerben können:
www.uhrenliteratur.de

Die verstiftete Spiralfeder (NIVAROX)

Fehler und ihre Korrekturen

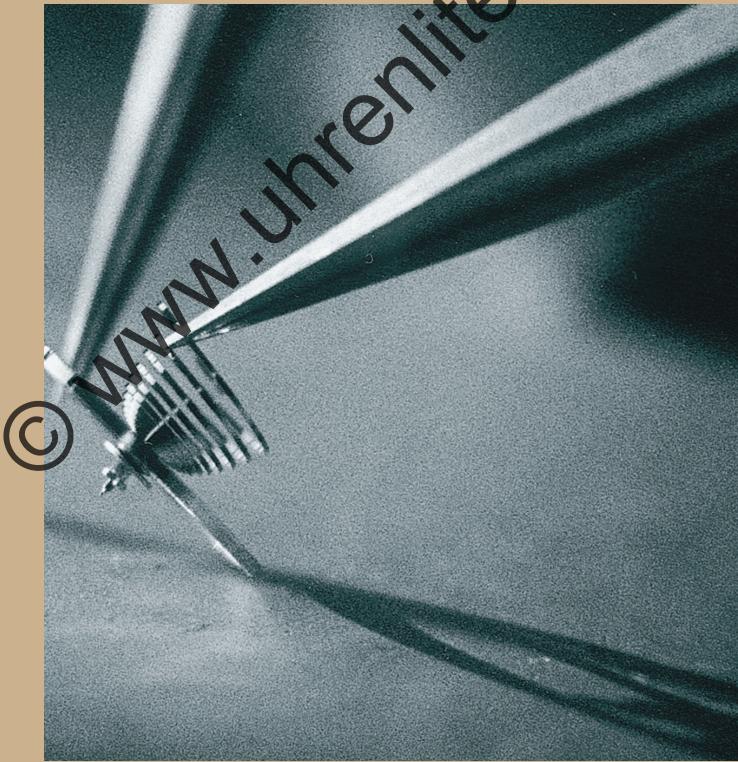


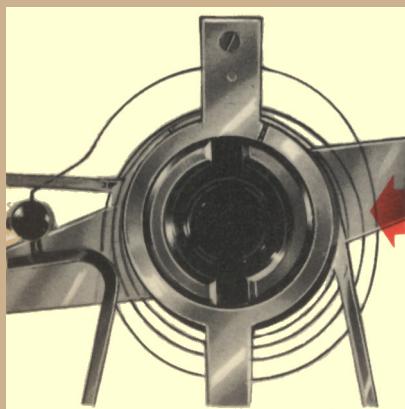

Die Spiralwindungen sind bei den Rückerkisten (raquette) zu weit.

Ursache: Die konzentrische Kurve ist zu stark geschlossen.

Abhilfe: Die Kurve gegenüber dem Spiralklötzchen ist mehr zu öffnen.

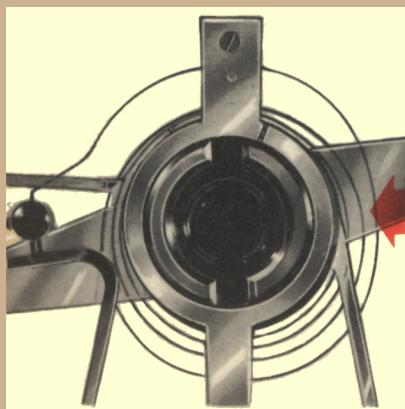


Die Spiralwindungen sind bei den Rückerkisten (raquette) zu eng.

Ursache: Die konzentrische Kurve ist zu stark geöffnet.


Abhilfe: Die Kurve gegenüber dem Spiralklötzchen ist stärker zu schließen.

Das Flachlegen der Spiralfeder am Unruhkloben

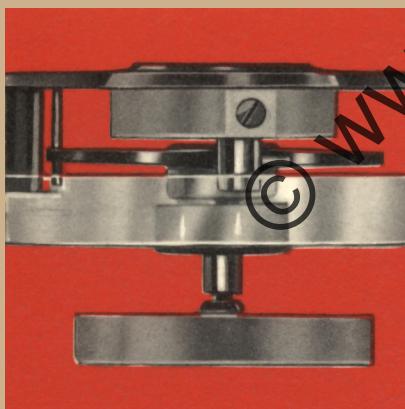

Regel:

Nach der richtigen Höheneinstellung des Spiralklötzchens sollte die Spiralfeder parallel zum Unruhreifen liegen.

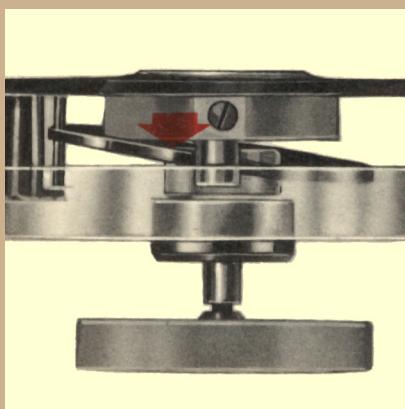

Die Spiralfeder sinkt oder steigt bei den Rückerkisten.

Ursache: Am Klötzchen ist die Spirale schlecht verstiftet.

Abhilfe: Die Spirale ist möglichst nahe am Klötzchen nach unten zu drücken oder zu heben.